

Seat Ibiza (KJ). Незвичайна поведінка керма

дата публікації: 2024.09.18



Проблема може бути викликана неправильним кріпленням рульової колонки.

У цьому випадку, можливо, що гвинтове з'єднання рульової колонки (див. фото) не було затягнуте з рекомендованим моментом затягування.

Це може призвести до несправності системи рульового управління.

Seat Ibiza (KJ)

Рік випуску 31.01.2017-13.07.2017

Номер шасі: ...000324 - ...029443


Незвичайна поведінка керма

Вирішення проблеми:

Негайно зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки автомобіля.

Там перевірять момент затягування гвинта і, за необхідності, затягнуть його до рекомендованого виробником моменту затягування (20 Нм + 180°).

Після проведення сервісного обслуговування в нішу запасного колеса буде вклеєна наклейка з написом «45N7».

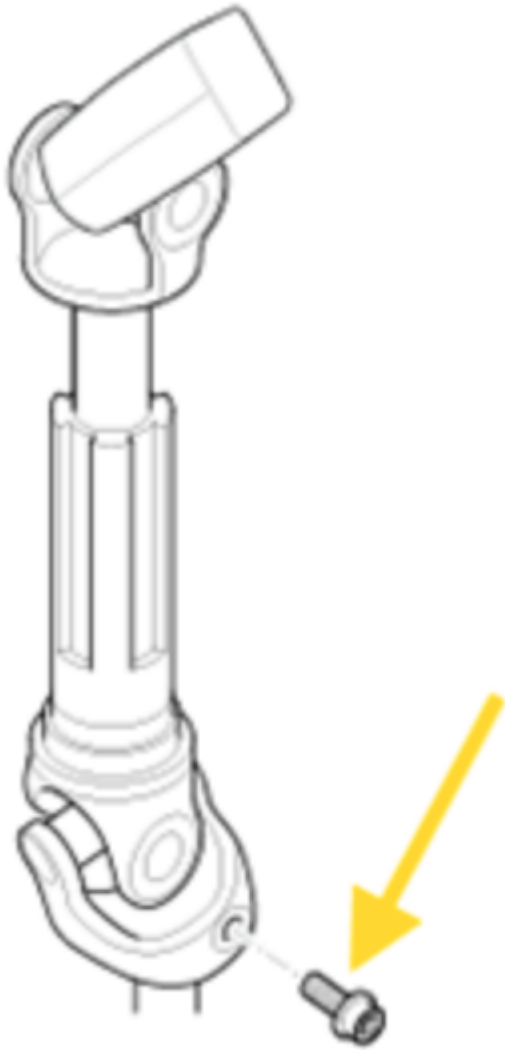

Виробник автомобілів вже усунув проблему та повідомив про це власників відповідних автомобілів. Однак слід припустити, що з різних причин не всі автомобілі були перевірені або відремонтовані.

Hella Tech World

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artukul/56012>