


Поради від Autodata: Land Rover Range Rover Sport - витік охолоджувальної рідини

дата публікації: 2024.11.28

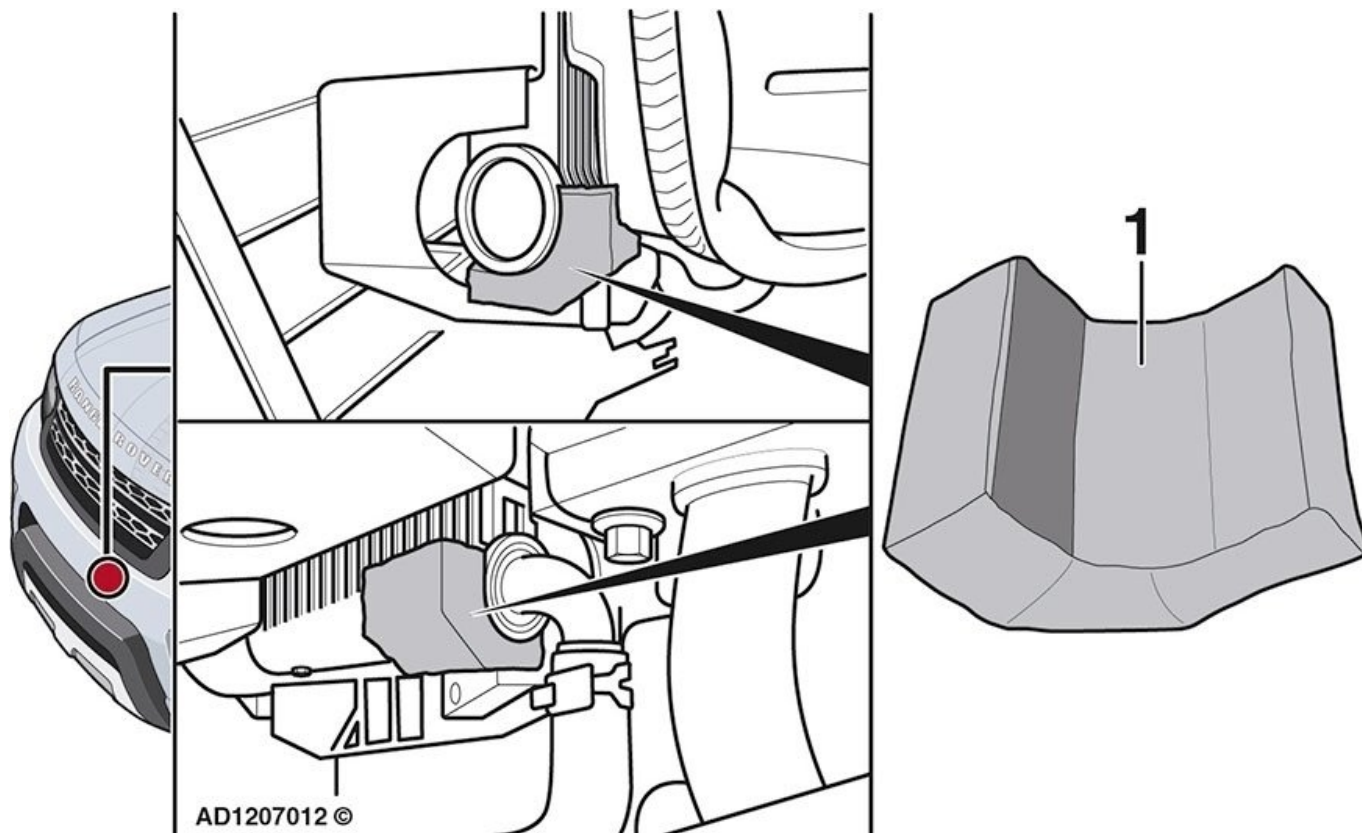

Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: у нас виникли проблеми з пошуком місця витіку охолоджувальної рідини в районі переднього бампера автомобіля Range Rover Sport 2014 року випуску з дизельним двигуном 3.0. Ми перевірили систему охолодження під тиском, що підтвердило наявність витіку, але ми не можемо визначити його місце. Чи повідомлялося про таку проблему раніше?

Відповідь: Ми отримували подібні повідомлення про витік охолоджувальної рідини на моделях Range Rover Sport з кодами двигунів 306PS/306DT/508PS. Причиною витіку є тертя додаткового радіатора об направляючу впускного повітря через неправильне розташування переднього бампера. Зніміть передній бампер, щоб отримати доступ до додаткового радіатора. Перевірте його на наявність пошкоджень і витіків. При необхідності замініть додатковий радіатор. Встановіть захисну поролонову прокладку на новий додатковий радіатор. Встановіть передній бампер. Перевірте, чи правильно він встановлений. Виконайте перевірку тиску в системі охолодження, щоб переконатися, що несправність усунуто.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artykul/56099>