


# Peugeot 4008: втрата потужності двигуна та свист з моторного відсіку

дата публікації: 2025.03.31

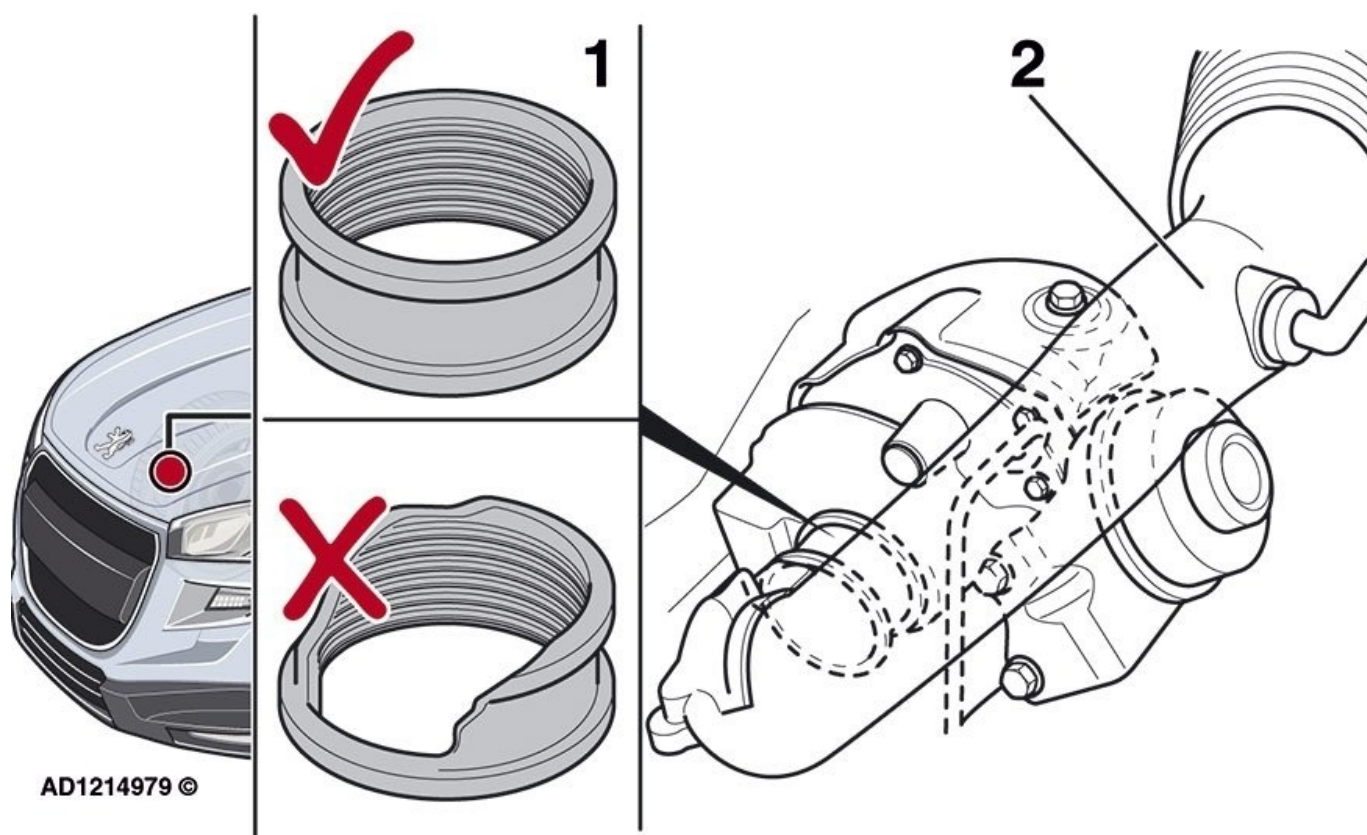

**Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів**

**Питання:** до нас звернувся власник Peugeot 4008 2014 року випуску з дизельним двигуном 1.8 HDi, який скаржиться на недостатню потужність двигуна і свист, що доноситься з моторного відсіку. Ми виконали базову перевірку паливної та повітряної систем, перевірили наявність кодів несправностей, але нічого не знайшли. Чи знаєте ви, як відремонтувати цей автомобіль?

**Відповідь:** Нам відомо про проблему зі свистом, що виходить із моторного відсіку в моделях 4008 з дизельним двигуном 1,8. Причиною несправності, швидше за все, є гумове ущільнення між повітрязбірником і турбокомпресором, яке засмоктало в турбокомпресор, що призвело до пошкодження крильчатки турбокомпресора. Перевірте пошкодження турбокомпресора і за потреби замініть його новим. Встановіть нове ущільнення на впускну трубу. Встановіть нову впускну трубу. Після завершення ремонту слід провести тест-драйв, щоб перевірити, чи усунуто несправність.

Джерело: <https://automaster.net.ua/drukujpdf/artukul/56221>